

## 141530

Guante de Nylon® y fibra de carbono con recubrimiento de poliuretano en palma. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos y propiedades electrostáticas. Deteridad nivel 5.

**EN420:2003+A1:2009** Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN16350:2014** Guantes de protección: propiedades electrostáticas. **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la abrasión (Círcos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN:** NIVEL 3 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO:** NIVEL 3 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE:** NIVEL X

## EN 16350:2014 NIVELES DE PRESTACIONES

PROBETAS	RESISTENCIA ELÉCTRICA VERTICAL (Rv) (Ω)		
	Palma	Dorsal	Manguito
Valor Medio	1,5 x10 <sup>7</sup>	2,8 x10 <sup>5</sup>	1,7 x10 <sup>6</sup>

Resistencia eléctrica vertical Rv<1 x10<sup>8</sup>Ω

La atmósfera de ensayo para la determinación de la resistencia vertical debe ser la siguiente:  
Temperatura del aire: (23+ -1)° C. / Humedad relativa: (25+ -5)%.

Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

**INSTRUCCIONES DE USO:** El usuario deberá utilizar el guante de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizará tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados, nunca se trabajará con el guante desabrochado. Asegúrese de que el guante está bien colocado.

**USO:** Éste guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde existe un riesgo mecánico para la palma de la mano tales como: uso de cualquier dispositivo con pantalla táctil, manipulación de precisión en trabajos con riesgo antiestático, inspección, fabricación de lámparas e industria electrónica.

**ADVERTENCIAS:** La persona que lleve los guantes de protección con disipación electrostática estará conectada a tierra correctamente, como por ejemplo llevando un calzado apropiado. Los guantes de protección con disipación electrostática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse, ni ponerse o quitarse, cuando se esté en una atmósfera inflamable o explosiva o cuando se manipulen sustancias inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección podrían verse afectadas por envejecimiento, contaminación o daño y podrían no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas en oxígeno en las que son necesarias evaluaciones adicionales.

**NO DEBE UTILIZARSE:** Cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

**Precaución:** Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden o no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos lavado su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

**ALMACENAMIENTO:** Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

**Caducidad:** La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

**NOTA:** La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/141530>

## 141530

Luva Nylon® e carbono com PU revestido na palma da mão. Esta luva destina-se a proteger a mão contra riscos mecânicos e propriedades electrostáticas. Nível de destreza 5.

**EN420:2003+A1:2009** Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN16350:2014** Luvas de protección: propiedades electrostáticas. **MARCADO DA LUVA:** JUBA®, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcado CE:** Este produto foi submetido a uma avaliação segundo as normas harmonizadas indicadas e foi determinada a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de proteção individual (EPI) de desenho intermedio que protege contra riscos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

EN 388:2016 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	1	2	3	4	5
6.1 Resistência à abrasão (Círcos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistência ao corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistência ao rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistência a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistência ao Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN:** NIVEL 3 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO:** NIVEL 3 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE:** NIVEL X

## EN 16350:2014 NIVEIS DE PRESTACIÓN

ESPECÍMENS	RESISTÊNCIA ELÉTRICA VERTICAL (Rv) (Ω)		
	Palma	Dorsal	Manguito
Valor medio	1,5 x10 <sup>7</sup>	2,8 x10 <sup>5</sup>	1,7 x10 <sup>6</sup>

Resistência elétrica vertical Rv<1 x10<sup>8</sup>Ω

A atmósfera de ensaio para la determinación de la resistencia vertical debe ser la siguiente:  
Temperatura del aire: (23+ -1)° C. / Humedad relativa: (25+ -5)%.

Os níveis obtidos referem-se unicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica unicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível ou categoria 0-indica que a luva está por debajo do nível de prestação mínima para o risco individual indicado. Este nível ou categoria X-indica que a luva não foi submetida ao ensaio o método de ensaio parece não ser adequado para o desenho ou para o material da luva.

## Medidas

Tamaño da mão	Comprimento minima da luva
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

**AVISOS:** A pessoa que usar luvas com dissipaçao electrostática, estará ligada a terra corretamente como por exemplo usando um calçado apropriado. As luvas de proteção com dissipaçao electrostática não devem ser removidas da sua embalagem, quando expostas a atmosferas inflamáveis ou explosivas ou quando se manipulem substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades electrostáticas das luvas de proteção podem ser afetadas pelo envelhecimento, contaminação ou dano e poderiam não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas em oxigénio onde é necessário avaliação complementar.

**NÃO UTILIZAR:** As luvas não devem ser utilizadas se existir risco de ficarem presas em peças móveis de máquinas, em postos de trabalho em que o nível de risco mecânico seja superior aos níveis de proteção indicados ou caso subsistam riscos não mecânicos (químicos, elétricos, etc.). Deve ser especialmente evitado o contacto com produtos que possam afetar a estrutura da luva.

**Precaução:** As luvas que cumprem os requisitos de resistência a perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos muito afiados, tais como agulhas hipodérmicas.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes da sua utilização, sobretudo após tratamentos de limpeza e antes da respetiva colocação, a fim de garantir que não apresentam danos. Não deixe as luvas em ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizá-las. Nesse caso, remove todos os resíduos que puder antes de as retirar das mãos, desde que não isso não represente nenhum perigo. Não recomendamos a lavagem das luvas, dado poderem perder as suas características iniciais. A limpeza pode ser feita com um pano húmedo.

**ARMAZENAMENTO:** As luvas devem ser guardadas preferencialmente num local seco, dentro da embalagem original e protegidas da luz solar. Desde que armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas das luvas não sofrerão alterações após a data de fabrico.

**Caducidade:** Não é possível especificar a vida útil da luva, visto depender do tipo de aplicação e da responsabilidade do utilizador ao certificar-se que a luva é adequada para a utilização a que se destina. Substituir caso seja detetada alguma deterioração no EPI.

**NOTA:** A informação contida neste folheto juntamente com os resultados do exame físico realizado em laboratório também devem ajudar na seleção da luva. No entanto, não reflete a proteção real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam a seu desempenho, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc. Este EPI cumpre com os principais requisitos de saúde e segurança previstos no Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, que transpõe as orientações da Directiva 89/686/CEE do Conselho da Europa. Estes produtos foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registrado que satisfaz os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001:2008. Com base no conhecimento atual, nenhum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/141530>

## 141530

Gants Nylon® et carbone avec enduction de polyuréthane sur la paume. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques et propriétés électrostatiques. Niveau de dextérité 5.

**EN420:2003+A1:2009** Exigences générales pour les gants de protection. **EN388:2016** Gants de protection contre les risques mécaniques. **EN16350:2014** Gants de protection: propriétés électrostatiques. **MARQUAGE DU GANT:** JUBA®, référence, taille, marquage CE avec pictogrammes et résistance obtenue. **Marquage CE:** Ce produit a été soumis à une évaluation, selon les normes harmonisées prévues à l'homologation, conformément à la législation européenne et peut donc être commercialisé sur le marché européen. **EPI CAT II:** EPI de conception moyenne qui protège contre des risques modérés, non mortels, ni d'une gravité extrême.

EN 388:2016 NIVEAUX DE PRESTATIONS	1	2	3	4	5
6.1 Résistance à l'abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Résistance Corte lâmina (Indice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Résistance à Rasgão (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Résistance à Perforação (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEAUX DE PRESTATIONS	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Résistance au Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

TU Avcı içi poliüretan kaplı Nylon® ve karbon eldiven. Bu eldiven, elli mekanik risklere karşı korumak için kullanılır ve elektrostatik özellikleri. Biceri seviyesi 5.

# 141530

EN Nylon® and carbon glove with polyurethane coating on palm. This glove is intended to protect hands against mechanical and electrostatic properties. Dexterity level 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım EN388:2016 Mekanikçi koruyucu eldiven. EN16350:2014 Koruyucu eldivenler elektrostatik özellikler. ELDİVEN MARKA: JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. CE MARKALAMA: Bu ürün yukarıda belirtilen uyulmuş hale getirilmiş kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uyundur. PPE CAT II: Ortalüdeyez dizayn edilmiş KKD orta düzeye riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümürlü riskler koru karma sağlamış.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Bıçaklı kesme Dayanıklılık (indeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Vırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.2 BİÇAKLA KESİŞME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)  
6.4 YIRTELME Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.3 TDM KESİMLE Dayanıklılık: SEVİYE X



## EN16350:2014 FAYDA SEVİYELERİ

NUMUNELER	DIKEY ELEKTRİK DIRENCİ (Rv) (Ω)
Avcı içi	Elin tersi
Ortalama değer	1,5 x 10 <sup>7</sup> 2,8 x 10 <sup>5</sup> 1,7 x 10 <sup>6</sup>

Dikey elektrik direnci Rv < 1 x 10<sup>8</sup> Ω

Dikey direncin kararlaştırılması için deneme atmosferi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Hava sıcaklığı: (23+ -1)° C. / Kısıtlı nem: (25+ -5)%.

Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayrılabilecek çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilmelidir.

Bu seviye veya kategori 0- Eldivenin, bireysel hasar riski konusunda minimum talihi seviyesinin altında olduğunu gösterir. Bu seviye veya kategori X-Eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımi ya da malzeme için uygun görünümünden berilir.

Önlem	Minimum eldiven uzunluğu
El bedeni	6 220
7 230	8 240
9 250	10 260
11 270	

**UYARILAR:** Elektrostatik enerji kaybına sahip koruyucu eldivenleri giyen kişi•toprakla doğru bir •ekilde temas halinde olmalı, örneğin uygun bir ayakkabı giymeli. Yanıcı ya da patlayıcı bir atmosferde olunduğunda ya da yanıcı ya da patlayıcı maddeler işlenildiği sürede elektrostatik kayplı koruyucu eldivenlerin ambalajından çıkartılmaması ya da gerekli olmamasi gereklidir. Eskime, kirlenmeye ya da hasar görmeye durumunda koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerini etkilemeyecek şekilde koruma sağlanmalıdır.

**KULLANIM İSTENMEYEN DURUMLAR/UYARI:** Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyelerini aşması halinde ya da mekanik risklerin (kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eliven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

**Dikkat:** Delinmeye dayanıklılık gereklimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik içine gibi çok sıvı nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmamayırlar.

**TEMİZLİK ve BAKIM:** Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar görmedenlerde emin olmak için iyice kontrol ediniz. Eldivenler, eger yeniden kullanım söz konusu ise Kontaminasyon durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, ilden çıkartılmışdan önce herhangi ciddi bir tehlikenin var olmasına yolculuylu, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin ilk özelligini kaybedebileceğinden yikaması təsviye edilməz, nemli bir bezle silinməsi təsviye edilir.

**DEPOLAMA:** Ideal Saklama koşulları orijinal ambalaj üzerinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Təsviye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur.

**Son kullanım tarihi:** Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.

**NOTLAR:** Burada verilen bilgiler kullanıcılardan kişisel koruyucu ekipman seçmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldiveni segmentine yardımcı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyecik diğer faktörler nedeniley eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE için yöneleri, 2013 tarihli Kraliyet Kararnamesi 1407/1992'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu üniter, ISO 9001:2008 belirlerin şartları uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmişdir. Bildirimiz kadariyla, bu ürünlerin üretimiinde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

To download the CE Declaration you can do it through the link <https://www.jubappe.com/gloves/141530>


EN Nylon® and carbon glove with polyurethane coating on palm. This glove is intended to protect hands against mechanical and electrostatic properties. Dexterity level 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım EN388:2016 Mekanikçi koruyucu eldiven. EN16350:2014 Koruyucu eldivenler elektrostatik özellikler. ELDİVEN MARKA: JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. CE MARKALAMA: Bu ürün yukarıda belirtilen uyulmuş hale getirilmiş kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uyundur. PPE CAT II: Ortalüdeyez dizayn edilmiş KKD orta düzeye riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümürlü riskler koru karma sağlamış.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE	1	2	3	4	5
6.1 Abrasion resistance (number of cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Coupe test: Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Vırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Cut resistance (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.2 BİÇAKLA KESİŞME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)  
6.4 YIRTELME Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)  
6.3 TDM KESİMLE Dayanıklılık: SEVİYE X

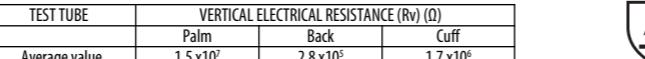

Vertical electrical resistance Rv < 1 x 10<sup>8</sup> Ω

The test atmosphere for the determination of vertical resistance should be as follows:

Air temperature: (23+ -1)° C. / Relative humidity: (25+ -5)%.

Levels only refer to the palm of the hand. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the attributes of the outer layer. For multi-layers gloves in which layers can be separated, it must be specified that the level of performances can only be applicable to the whole glove, including all the layers.

This level or category 0- indicates that the glove is below the minimum level for the individual risk given. This level or category X- indicates that the glove has not undergone the test or the test method appears not to be suitable for the design or the glove material.

Measures	TEST TUBE	VERTICAL ELECTRICAL RESISTANCE (Rv) (Ω)
	Palm	1,5 x 10 <sup>7</sup>
	Back	2,8 x 10 <sup>5</sup>
	Average value	1,7 x 10 <sup>6</sup>

**INSTRUCTIONS FOR USE:** The user should use the glove fitting the size of his/her hand, never using inappropriate sizes. If the glove has closures, they should always be closed when in use, never work with an open glove. Make sure that the glove is properly fitted.  
**USE:** This glove is particularly recommended for use in industries where there is a mechanical risk for the palm of the hand such as: use of any touch-screen device, precision handling in jobs with antistatic risk, inspection, lamp manufacture, electronics.

**WARNING:** The person wearing protective gloves with electrostatic dissipation will be properly grounded, through wearing appropriate footwear, for instance. The protective gloves with electrostatic dissipation, should not be removed from its packaging, or opened or taken on or off, in a flammable or explosive atmosphere, or when handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective glove could be affected by aging, contamination or damage and could not be sufficient in flammable atmospheres enriched by oxygen where further assessment is necessary.

**PROHIBITED USE:** The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations where the mechanical risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (chemical, electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure.

**Precaution:** Gloves that meet resistance to perforation requirements might not be suitable for protection against very sharp objects such as hypodermic needles.

**CLEANING AND MAINTENANCE:** Both new and used gloves should be inspected in great detail before use, particularly after a cleaning treatment and before putting them on to make sure that there is no damage to them. The gloves should not be left in contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long as there is no danger, before taking them off. We do not recommend washing them as they might lose their initial attributes. Just use a damp cloth to clean them.

**STORAGE:** Gloves should preferably be stored in a dry place, in their original packaging and out of sunlight. When stored correctly, their mechanical properties do not change from their date of manufacturing.

**Expiry:** The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility. They must make sure that the glove is appropriate for its intended use. Replace if any damage or wear is noticed on the PPE.

**NOTE:** The information given here, together with the results of the physical examination obtained in the laboratory should also help select the glove. However, it does not reflect the real protection of the gloves in the workplace due to other factors that influence performance such as temperature, abrasion, wear, etc. This PPE meets essential health and safety requirements specified in Royal Decree 89/686/CEE için yöneleri, 2013 tarihli Kraliyet Kararnamesi 1407/1992'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE için yöneleri, 2013 tarihli Kraliyet Kararnamesi 1407/1992'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu üniter, ISO 9001:2008 belirlerin şartları uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmişdir. Bildirimiz kadariyla, bu ürünlerin üretimiinde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

To download the CE Declaration you can do it through the link <https://www.jubappe.com/gloves/141530>


DE Nahtloser Handschuh aus Nylon® und carbon mit PU Beschichtung an der Handfläche. Dieser Handschuh dient zum Schutz der Hand vor mechanischen Gefahren und elektrostatischen Eigenschaften. Geschicklichkeitsstufe 5.

EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe. EN388:2016 Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren. EN16350:2014 Schutzhandschuhe elektrostatische Eigenschaften. **KENNZEICHNUNG DES HANDSCHUHS:** JUBA®, Bestellnummer, Größe, CE-Kennzeichnung mit Piktogramm und erzielter Leistungsstufe auf äußerer Kennzeichnung. **CE-Kennzeichnung:** Dieses Produkt wurde einem Bewertungsverfahren gemäß den genannten harmonisierten Normen unterzogen in dem seine Konformität nachgewiesen wurde, um es im europäischen Markt zu kommerzialisieren. **PSA KAT II:** Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Gefahren, die weder tödlich sind noch schwere Gesundheitsschäden verursachen.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE	1	2	3	4	5
6.1 Abrasion resistance (Zyklen)	100	500	2000	8000	0
6.2 Coupe Test: Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Tear resistance (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 ABRIEFESTIGKEIT: STUFE 3 (geringste Stufe:1, höchste Stufe:4)  
6.2 COUPÉ TESTBLATT SCHNITT WIDERSTAND: STUFE 1 (geringste Stufe:1, höchste Stufe:5)  
6.4 REIFESTIGKEIT: STUFE 3 (geringste Stufe:1, höchste Stufe:4)  
6.5 STICHEFESTIGKEIT: STUFE 1 (geringste Stufe:1, höchste Stufe:4)  
6.3 TDM: SCHNITTFESTIGKEIT: STUFE X

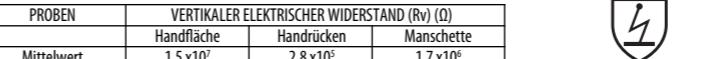

Vertical resistance Rv < 1 x 10<sup>8</sup> Ω

The versuchsatmosphäre zur feststellung des vertikalen widerstands muss folgende bedingungen