

TKE03

Guante sin costuras de Nylon® y fibra de carbono con las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano y pequeños puntos de PVC en palma. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos y propiedades electrostáticas. Deterioro nivel 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN16350:2014** Guantes de protección: propiedades electrostáticas. **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege contra riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN**: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA**: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
 6.4 Resistencia al **RASGADO**: NIVEL 3 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN**: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
 6.3 TDM Resistencia al **CORTE**: NIVEL X



EN 16350:2014 NIVELES DE PRESTACIONES

PROBETAS	RESISTENCIA ELECTRICA VERTICAL (Rv) (Ω)		
	Palma	Dorsal	Manguito
Valor Medio	(3,5±1,9) x 10 ⁵ Ω	(1,3±0,3) x 10 ⁴ Ω	(2,2±1,0) x 10 ⁴ Ω

Resistencia eléctrica vertical Rv<1 x 10⁸ Ω

La atmósfera de ensayo para la determinación de la resistencia vertical debe ser la siguiente:
 Temperatura del aire: (23+ -1)°C. / Humedad relativa: (25+ -5)%.

Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario deberá utilizar el guante de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizar tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados, nunca se trabajará con el guante desabrochado. Asegúrese de que el guante está bien colocado.

USO: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde existe un riesgo mecánico para la palma de la mano tales como: industria electrónica, controles de calidad, inspecciones, montajes, y trabajos con riesgos antiestáticos.

ADVERTENCIAS: La persona que lleve los guantes de protección con disipación electrostática estará conectada a tierra correctamente, como por ejemplo usando un calcado apropiado. Los guantes de protección con disipación electrostática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse, ni ponerse o quitarse, cuando se esté en una atmósfera inflamable o explosiva o cuando se manipulen sustancias inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección podrían verse afectadas por envejecimiento, contaminación o daño y podrían no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas en oxígeno en las que son necesarias evaluaciones adicionales.

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden o no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico realizado en laboratório também devem ajudar na seleção da luva. No entanto, não reflete a proteção real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o seu desempenho, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc. Este EPI cumple os principais requisitos de saúde e segurança previstos no Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, que transpõe as orientações da Directiva 89/686/CEE do Conselho da Europa. Estes produtos foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registrado que satisfaz os requisitos establecidos na norma ISO 9001:2008. Com base no conhecimento atual, nenhum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/tke03>

TKE03

Luva sem costuras em Nylon® e fibra de carbono com pontas dos dedos revestidas a poliuretano e pequenos pontos de PVC na palma. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos y propiedades electrostáticas. Nivel de destreza 5.


EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN16350:2014** Guantes de protección: propiedades electrostáticas. **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y fue sometido a una evaluación según las normas armonizadas indicadas y fue sometido a una evaluación secondo as normas harmonizadas indicadas e foi sometido a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de protección individual (EPI) de diseño intermedio que protege contra riesgos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

EN 388:2016 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	1	2	3	4	5
6.1 Resistência à Abrasão (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistência à Corte por Cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistência ao Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistência à Perforação (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistência ao Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistência à **ABRASÃO**: NIVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
 6.2 Resistência à **CORTE LÂMINA**: NIVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:5)
 6.4 Resistência ao **RASGÃO**: NIVEL 3 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
 6.5 Resistência à **PERFURAÇÃO**: NIVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
 6.3 TDM Resistência ao **CORTE**: NIVEL X

EN388:2016

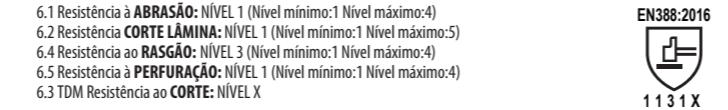

EN 16350:2014 NIVEIS DE PRESTACIÓN

ESPECÍMENS	RESISTÊNCIA ELÉTRICA VERTICAL (Rv) (Ω)		
	Palma	Dorsal	Manguito
Valor medio	(3,5±1,9) x 10 ⁵ Ω	(1,3±0,3) x 10 ⁴ Ω	(2,2±1,0) x 10 ⁴ Ω

Resistência elétrica vertical Rv<1 x 10⁸ Ω

A atmósfera de ensaio para a determinação da resistência vertical deve ser a seguinte:
 Temperatura do ar: (23+ -1)°C. / Humedad relativa: (25+ -5)%.

Os níveis obtidos referem-se unicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica unicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível ou categoria 0-indica que la luva está por debajo del nivel de prestación mínima para o risco individual dado. Este nível ou categoría X-indica que la luva no ha sido sometida al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: O utilizador deve escolher uma luva com o tamanho ideal para a sua mão e nunca um tamanho inadequado. Se a luva dispor de elementos de aperto, estes devem estar sempre abertos durante a utilização. Nunca trabalhe com a luva desapertada. Certifique-se de que a luva está bem colocada.

APLICAÇÕES: Esta luva está especialmente indicada para utilização em indústrias onde existam riscos mecânicos para a palma da mão, tais como: indústria electrónica, controlos de qualidade, inspeções, trabalhos de montagem, trabalhos com risco antiestático.

AVIOS: A pessoa que usar luvas com dissipaçao electrostática, estará ligada a terra correctamente como por exemplo usando um calcado apropriado. As luvas de protecção com dissipaçao electrostática não devem ser removidas da sua embalagem, quando expostas a atmosferas inflamáveis ou explosivas ou quando se manipulem substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades electrostáticas das luvas de protecção podem ser afetadas pelo envelhecimento, contaminação ou dano e poderiam não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas em oxigénio onde é necessário avaliação complementar.

NÃO UTILIZAR: As luvas não devem ser utilizadas se existir o risco de ficarem presas em peças móveis de máquinas, em postos de trabalho em que o nível de risco mecânico seja superior ao nível de protecção indicados ou caso subsistam riscos não mecânicos (químicos, elétricos, etc.). Deve ser especialmente evitado o contacto com produtos que possam afetar a estrutura da luva.

Precaução: As luvas que cumprem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos muito afiados, tais como agulhas hipodérmicas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes da sua utilização, sobretudo após tratamentos de limpeza e antes da respetiva colocação, a fim de garantir que não apresentam danos. Não deixe as luvas em ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizá-las. Nesse caso, remova todos os resíduos que puder antes de as retirar das mãos, desde que não isso não represente nenhum perigo. Não recomendamos a lavagem das luvas, dado poderem perder as suas características iniciais. A limpeza pode ser feita com um pano húmedo.

ARMAZENAMENTO: As luvas devem ser guardadas preferencialmente num local seco, dentro da embalagem original e protegidas da luz solar. Desde que armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas das luvas não sofrem alterações após a data de fabrico.

Caducidad: Não é possível especificar a vida útil da luva, visto depender do tipo de aplicação e da responsabilidade do utilizador ao certificar-se que a luva é adequada para a utilização a que se destina. Substituir caso seja detectada alguma deterioração no EPI.

NOTA: A informação contida neste folheto juntamente com os resultados do exame físico realizado em laboratório também devem ajudar na seleção da luva. No entanto, não reflete a proteção real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o seu desempenho, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc. Este EPI cumple os principais requisitos de saúde e segurança previstos no Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, que transpõe as orientações da Directiva 89/686/CEE do Conselho da Europa. Estes produtos foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registrado que satisfaz os requisitos establecidos na norma ISO 9001:2008. Com base no conhecimento atual, nenhum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/tke03>

TKE03

Gant en Nylon® et fibre de carbone sans coutures, avec extrémités enduites de polyuréthane et de petits points de PVC sur la paume. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques et propriétés électrostatiques. Niveau de dextérité 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN16350:2014** Guantes de protección: propiedades electrostáticas. **MARCAÇÃO DA LUVA:** JUBA®, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcado CE:** Este produto foi submetido a uma avaliação segundo as normas harmonizadas indicadas e foi sometido a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de proteção individual (EPI) de desenho intermedio que protege contra riscos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

EN 388:2016 NIVEAUX DE PRESTATIONS	1	2	3	4	5
6.1 Résistance à l' Abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Résistance à la Corte à la lame (Indice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Résistance à Rasgão (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Résistance à la Perforation (Newtons)	20	6			

TKE03

Naylor® ve karbon lifinden üretilmiş parmak uçları poliüretan kaplı ve avuç içinde küçük PVC moktalari bulunan dikiksiz eldiven. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kollarını ve elektrostatik özelliklerini. Biceri seviyesi 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **EN16350:2014** Koruyucu eldivenler elektrostatik özellikler. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Orta düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümcül risklere karşı koruma sağlar.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Bıçaklı kesme Dayanıklılık (indeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
6.2 BİÇAKLA KESİME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)

6.4 YIRTLIMA Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.3 TDM KESİLME Dayanıklılık: SEVİYE X

EN16350:2014 FAYDA SEVİYELERİ

NUMUNELER	DIKEY ELEKTRİK DIRENCİ (R _v) (Ω)
Avuç içi	Elin tersi
Ortalama değer	(3,5±1,9) x 10 ⁴ Ω

Diky elektrik direnci R_v<1 x 10⁴ Ω

Diky elektrik direncin kararlaştırılması için deneme atmosferi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Hava sıcaklığı: (23+ -5)°C. / Kısıtlı nem: (25+ -5)%.

Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırmasının gerekliliği değerlendirilir. Katmanları ayrılabilen çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldivenin içeriği olabilecek şekilde belirtilmelidir.

Bu seviye veya kategori 0- Eldivenin, bireysel hasar riski konusunda minimum talihi seviyesinin altında olduğunu gösterir. Bu seviye veya kategori X-Eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımları ya da malzemi için uygun görüneninidini belirtir.

Önlemler	KULLANIM TALİMATI:
El bedeni	Kullanıcı eline uyen boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatta asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanımda her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenin çalışılmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde ele oturduğundan emin olunmalıdır.
Minimum eldiven uzunluğu	KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanılmaya uygunur, örneğin: elektronik sektörü, kalite kontrolü, testler, montajlar, antistatik riski olan işler.

UYARILAR: Elektrostatik enerji kaybına sahip koruyucu eldivenleri giyen kişi-toprakla doğru bir -ekilde temas halinde olmalı, örneğin uygun bir ayakkabı giymelidir. Yanıcı ya da patlayıcı bir atmosferde olduğunu ya da yanıcı ya da patlayıcı maddeler işlenildiği sürede elektrostatik kayıpları koruyucu eldivenlerin ambalajından çıkartılmaması ya da giyilmemesi ya da çıkartılmaması gereklidir. Eskime, kirlenmeye ya da hasar görme durumunda koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerini etkilenebilir ve ilave değerlendirme gerekliliği okşenin artırılmış yanıcı atmosferlerde yeterli olamazlar.

KULLANILMASI İSTENMEYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyelerini aşması halinde ya da mekanik risklerin (kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklı gereklisimlerini yerine getiren eldivenler, hipodermik igne gibi çok sıvı nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmamayırlar.

TEMİZLİK ve BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar görmedenlerinden emin olmak için iyice kontrol edin. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise Kontamine durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, elden çıkarıldıklarımdan önce herhangi ciddi bir tehlükeli var olamaması koşuluyla, olabildiğince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldiven ilk özelliğini kaybedebileceğinden yikenması tavyide edilmez, nemli bir bezle silinmesi tavyide edilir.

DEPOLAMA: Ideal saklama koşulları orjinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavyise edildiği şekilde depolandığı taktide eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanma tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımın şekli ve eldivenin işe uygun sevilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Üst tabakada bir sınıma meydana geldiğinde yenileştirilebilir.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanımci kişisel koruyucu ekipman sevmesine yardımçı olmayı amaçlamaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldivenin sevmesine yardımçı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyen diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini sınırlamaz. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE için yöneleri, 20 Kasım tarihli Kararnamesi 1407/1992 de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirlenen şartlara uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildiğimiz kadriyala, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanımci için zarar değildir.

To download the CE Declaration you can do it through the link <https://www.jubappe.com/gloves/tke03>

TKE03

Seamless Nylon® and carbon fibre glove with polyurethane-covered fingertips and small PVC dots on the palm. This glove is intended to protect hands against mechanical and electrostatic properties. Dexterity level 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **EN16350:2014** Koruyucu eldivenler elektrostatik özellikler. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortalı düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümcül risklere karşı koruma sağlar.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE

	1	2	3	4	5
6.1 Abrasion resistance (number of cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Coupe test: Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Tear resistance (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE

	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Cut resistance (Newtons)	2	5	10	15	22	30

6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.2 BİÇAKLA KESİME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)

6.4 YIRTLIMA Dayanıklılık: SEVİYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.3 TDM KESİLME Dayanıklılık: SEVİYE X

EN16350:2014 LEVELS OF PERFORMANCE

TEST TUBE	VERTICAL ELECTRICAL RESISTANCE (R _v) (Ω)		
	Palm	Back	Cuff
Average value	(3,5±1,9) x 10 ⁴ Ω	(1,3±0,3) x 10 ⁴ Ω	(2,2±1,0) x 10 ⁴ Ω

Vertical electrical resistance R_v<1 x 10⁴ Ω

The test atmosphere for the determination of vertical resistance should be as follows:

Air temperature: (23+ -5)°C. / Relative humidity: (25+ -5)%.

Levels only refer the palm of the hand. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the attributes of the outer layer. For multi-layers gloves in which layers can be separated, it must be specified that the level of performances can only be applicable to the whole glove, including all the layers.

This level or category 0- indicates that the glove is below the minimum level for the individual risk given. This level or category X- indicates that the glove has not undergone the test or the test method appears not to be suitable for the design or the glove material.

Measures

Hand size	Minimum glove length
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

INSTRUCTIONS FOR USE: The user should use the glove fitting the size of his/her hand, never using inappropriate sizes. If the glove has closures, they should always be closed when in use, never work with an open glove. Make sure that the glove is properly fitted.

USE: This glove is particularly recommended for use in industries where there is a mechanical risk for the palm of the hand such as: electronics industry, quality checks, inspections, assemblies, work with anti-static risks.

WARNING: The person wearing protective gloves with electrostatic dissipation will be properly grounded, through wearing appropriate footwear, for instance. The protective gloves with electrostatic dissipation, should not be removed from its packaging, or opened or taken on or off, in a flammable or explosive atmosphere, or when handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective glove could be affected by aging, contamination or damage and could not be sufficient in flammable atmospheres enriched by oxygen where further assessment is necessary.

PROHIBITED USE: The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations where the mechanical risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (chemical, electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure.

Precaution: Gloves that meet resistance to perforation requirements might not be suitable for protection against very sharp objects such as hypodermic needles.

CLEANING AND MAINTENANCE: Both new and used gloves should be inspected in great detail before use, particularly after a cleaning treatment and before putting them on to make sure that there is no damage to them. The gloves should not be left in contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long as there is no danger, before taking them off. We do not recommend washing them as they might lose their initial attributes. Just use a damp cloth to clean them.

STORAGE: Gloves should preferably be stored in a dry place, in their original packaging and out of sunlight. When stored correctly, their mechanical properties do not change from their date of manufacturing.

Expiry: The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility. They must make sure that the glove is appropriate for its intended use. Replace if any damage or wear is noticed on the PPE.

NOTE: The information given here, together with the results of the physical examination obtained in the laboratory should also help select the glove. However, it does not reflect the real protection of the gloves in the workplace due to other factors that influence performance such as temperature, abrasion, wear, etc. This PPE meets essential health and safety requirements specified in Royal Decree 1407/1992, dated 20 November, compiling the guidelines for the European Council Directive 89/686/CEE. These products have been manufactured within a registered quality system that complies with requirements set in ISO 9001:2008. To the best of our knowledge, no materials or processes used in manufacturing these products are detrimental for users.

To download the CE Declaration you can do it through the link <https://www.jubappe.com/gloves/tke03>

TKE03

Nahtloser Handschuh aus Nylon® und Carbonfaser mit Polyuretan - Beschichtung an den Fingerspitzen und PVC- Noppen an der Handfläche. Dieser Handschuh dient zum Schutz der Hand vor mechanischen Gefahren und elektrostatischen Eigenschaften. Geschicklichkeitsebene 5.

EN420:2003+A1:2009 General requirements for protective gloves. **EN388:2016** Gloves protecting against mechanical risks. **EN16350:2014** Protective gloves: electrostatic properties. **GLOVE MARKING:** JUBA®, reference, size, CE marking with pictograms and strength obtained. **CE MARKING:** This product has been assessed according to the aforementioned harmonised rules and its compliance meets European legislation to be applied on the European market. **PPE CAT II:** Medium design PPE that protects against medium risks, neither mortal nor highly serious risks.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE

	1	2	3	4	5

<tbl_r cells="6" ix="